



تعیین محل و ابعاد نصب

بر اساس نقشه روشنایی یا طرح معمار، محل دقیق چراغ لبه دار را مشخص کنید. ابعاد برش سقف باید با طول و عرض چراغ همخوانی داشته باشد و لبه های برش تمیز و منظم باشند.

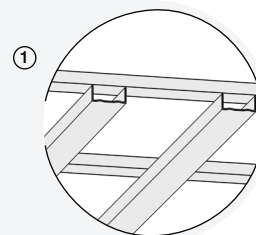


آماده سازی برش سقف

با ابزار برش مناسب (کاتر یا اره کناف)، دهانه نصب را طبق ابعاد مشخص ایجاد کنید. لبه های برش را تمیز کنید تا هیچ گونه گرد و غبار یا براده باقی نماند.
نکته: چراغ لبه دار داخل این برش قرار می گیرد، بنابراین ابعاد دقیق اهمیت زیادی دارد.

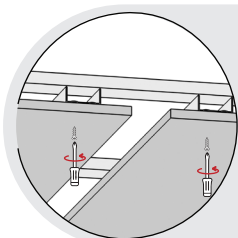


فیکس کردن پروفیل چراغ

درپوش های پروفیل را در ابتدا و انتهای پروفیل با پیچ های مخصوص فیکس کنید. پروفیل چراغ را در دهانه قرار داده و با استفاده از پیچ و یراق مخصوص، آن را به سازه سقف فیکس کنید. ا دقت کنید که لبه های چراغ باید کاملاً روی سطح سقف بنشینند و فاصله نداشته باشد. پروفیل را با دستمال خشک گردگیری و چرب زدایی نمایید.

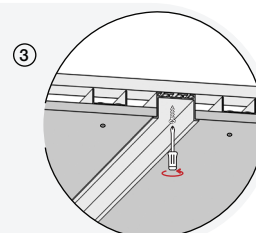


اتصال کابل و درایور

برق را قطع کنید. کابل برق را به ورودی درایور یا منبع تغذیه متصل نمایید. کابل برق را از خروجی درایور و منبع تغذیه از مسیر مشخص به داخل پروفیل هدایت کنید و به کانکتور استاندارد به ریس - مازول نوری متصل نمایید.

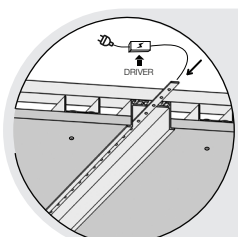

نصب دیفیوزر

برش دیفیوزر را مطابق با طول پروفیل خطی برش داده (به ازای هر یک متر طول یک میلی متر دیفیوزر بلندتر در نظر گرفته شود (1/100)) بعد از اطمینان از صحت اتصالات، دیفیوزر را از یک سمت در شیار پروفیل قرار داده و به آرامی روی طول چراغ جا بزنید. فشار یکنواخت و ملایم باعث می شود دیفیوزر بدون شکستگی یا فاصله نصب شود.

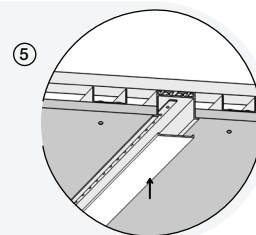

تست و تحویل نهایی

برق را وصل کنید و مسیر نور را بررسی کنید. یکنواختی روشنایی، هم سطح بودن لبه با سقف، و نبود سایه یا روشنایی ناهمگون را کنترل کنید. سطح چراغ را پاک کنید و پروژه را تحویل دهید.

